

IC エンコードが急にエラーになった場合の処置方法

[COM の変更について]


移動などで IC エンコーダの USB ケーブル、RS232C ケーブルを抜き差しIC エンコードができなくなった場合はCOM の設定を原則的にCOM1 に変更すればなおります。コントロール パネルを開きます。




「システムとセキュリティ」を開き、「デバイスマネージャ」を開きます。



ポート (COM と LPT) を開きます、「USB Serial Port」の「COM」が 1 番以外の場合は変更してください。

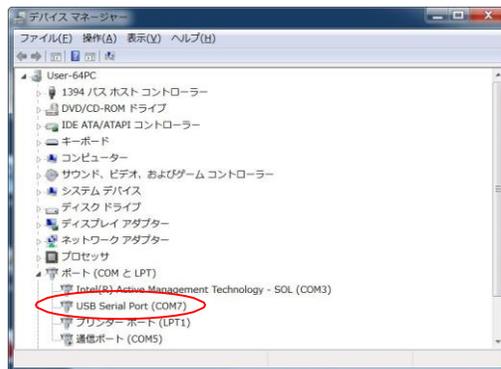

「ポートの設定タブ」を選択し「詳細設定」をクリックします。

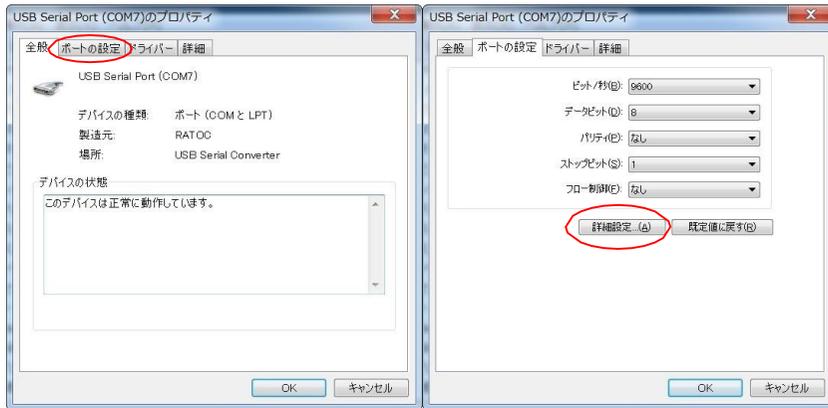

「COMX」を「COM1」に変更します。変更が終了しましたら Windows を再起動してください。

